Instruction de mise à jour du X-127 à la v3.9 incl. DAB FW

Note de modification pour SW v3.9 et version firmware DAB (V0A-000C0A-01-0121-011F):

Note:
Les informations sur la version se trouvent dans Installer > Autres > Informations sur la version du logiciel.
La version du micrologiciel DAB se trouve dans la source DAB > Paramètres.

- Google Android Auto sera activé awec cette version.
  - Le réglage du bouton FAV permet désormais de définir Google Android Auto sur le bouton FAV en face avant.
- Général
  - Le mode TFT peut maintenant être utilisé pour les voitures plus anciennes utilisant des phares avant comme feux de croisement pour régler manuellement le mode JOUR et NUIT pour les connexions des Smartphones.
  - DAB FW et APP ont amélioré l'accès à l'affichage de la couverture des stations à partir de la base de données après le démarrage du système ou le changement de source vers le DAB.
  - Correction d'un problème lors de la déconnexion de la batterie et la reconnexion du fil B+ et ACC ou la sélection du mode SWC n'était pas rétablie sur le réglage de l'utilisateur.
  - Amélioration d'un problème rare ou l'audio DAB était arrêté même si la qualité du signal était bonne.

Etape 1: Téléchargement et préparation de la clé USB:

1.1	1.2	1.3
Télécharger le fichier de mise à jour auto-extractible (fichier exe) depuis le site internet XZENT. Copier le fichier auto-extractible sur une clé USB (⩽8GB, format FAT32). Voir image 1. 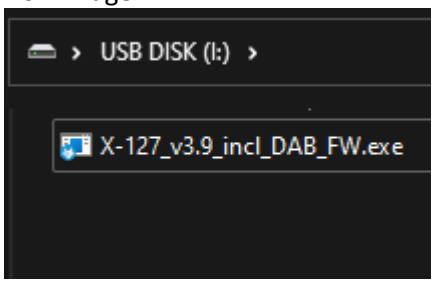	Double clicker sur le fichier EXE, cela extrait directement sur la racine de clé USB. Voir image 2. 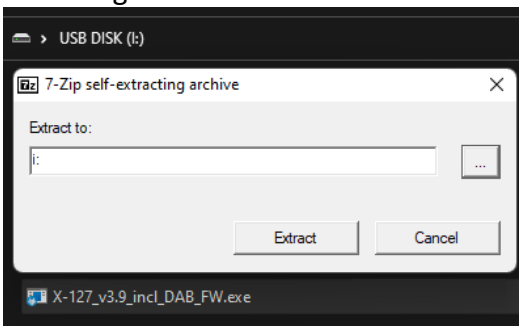	Après l'extraction vous avez 2 fichiers, GIMINI_PACK.BIN, sppf_Autochips.img dans un dossier "T4E-FW". Voir image 3. 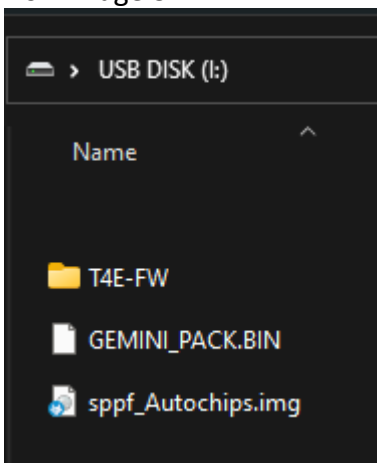

Attention : dans certains cas rares, la clé USB peut ne pas être détectée par l'appareil XZENT ou la mise à jour échoue (redémarrage continu et boucle de réessai). Si une étape échoue, veuillez revérifier et utiliser une nouvelle clé USB d'une autre marque/fabricant et/ou changer la taille de la mémoire (<1 GB, 2 GB, 4 GB ...) et/ou répéter le téléchargement et l'extraction comme indiqué ci-dessus.
Ne PAS après téléchargement, faire l'extraction directement sur le PC.
Ne PAS copier les fichiers extraits sur la clé, copier le fichier exécutable directement sur la clé USB et l'extraire sur la clé.

Instruction de mise à jour du X-127 à la v3.9 incl. DAB FW

Etape 2: APP and MCU (~10 min.)

La durée de la mise à jour APP et MCU est d'environ 10 min (sans le temps de préparation).
Pour démarrer la mise à jour v3.9, mettre la clé USB sur le port USB repéré **USB1**, puis allez dans Installer > Autres > Installer le logiciel

- Si vous ne pouvez lancer la mise à jour avec le bouton OK, ce n'est pas la bon port USB qui est utilisée, soit les fichiers ne sont sur la racine. Vérifier ces deux points pour aller plus loin.

Après la confirmation pour l'installation de la mise à jour - la station multimédia redémarre automatique et suit les étapes suivantes de A à G. Dans le cas où le MCU n'a pas besoin d'être réinstallé. Veuillez vous assurer de voir chaque étape et qu'une partie ne soit sautée par inadvertance. Vérifier que chaque étape soit bien réalisée. Si une étape est passée ou manquée il faudra recommencer en utilisant une autre clé USB (autre marque ou taille mais en format FAT32).

(A) Ecran d'accueil	(B) GEMINI_PACK.BIN Mise à jour APP Cet écran peut flasher au démarrage	(C) Mise à jour réussie Message apparaissant quand APP 100% installée	(D) Logo de départ visible quelques instant - l'appareil ne redémarre pas mais il continue **NE PAS DEBRANCHER LA CLE USB**
	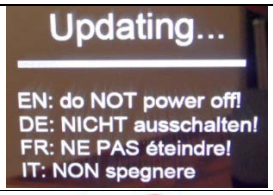	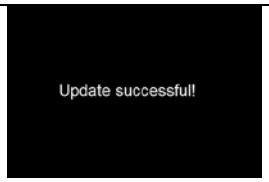	

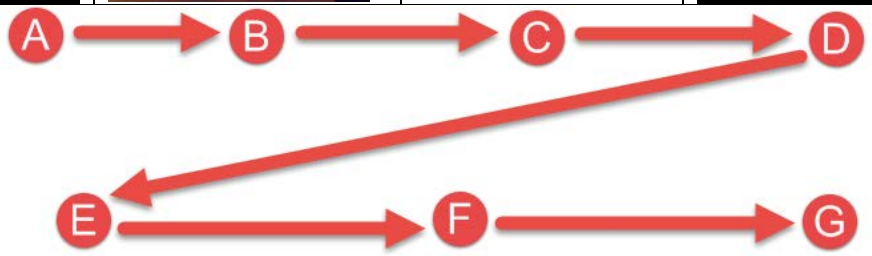

(E) Menu principal pour 3 à 4 secondes	(F) sppf_Autochips.img Démarrage de la mise à jour MCU.	(G) MCU achevée Quand vous voyez le bouton OK - **retirer la clé USB avant** de faire OK.
	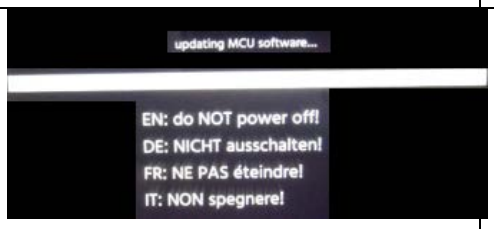	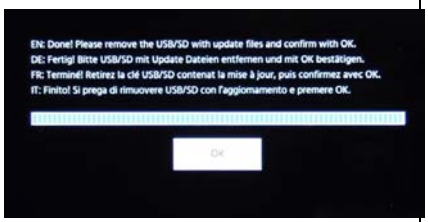 Si vous ne retirez pas la clé USB, la mise à jour recommence.

Attention : La langue par défaut du système est l'anglais. Pour changer la langue dans la langue de votre choix, maintenant ou après l'étape 4, appuyer longuement sur le bouton FAV. La langue du système peut être modifiée dans la première ligne "Général".

Instruction de mise à jour du X-127 à la v3.9 incl. DAB FW

Comparer les versions APP et MCU par rapport aux versions ci -dessous:

Version: X-127 v3.9

APP: 20220901_1901

OS: 24.0.2.2.2.0.1.0

MCU: SP_A_034_20220625_01.AJO.L

Tuner DB: 2022-04-29

Etape 3.: Mise à jour du firmware DAB (~5 min.)

Une fois APP et MCU installés vous pouvez retirer le fichier GIMINI_PACK.BIN (APP), sppf_mcu32.img (MCU) de la clé USB, cela évitera une nouvelle mise à jour intempestive. Le dossier <<T4E-FW>> doit rester sur la clé USB de mise à jour.

Maintenant mise à jour du firmware DAB.

3.1 Pendant que l'appareil est encore sous tension, connecte la clé USB à USB-1.
3.2 Sélectionner la source DAB pour démarrer la mise à jour DAB FW. Une fenêtre « Update Firmware » devrait apparaître env. 3 secondes après avoir saisi la source alors que le lecteur flash USB avec les fichiers corrects est sur USB-1 détecté. (voir image).

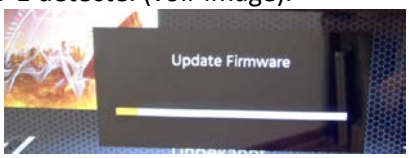

3.3 Dès que la barre de progression se met à jour, vous pouvez retirer la clé USB en toute sécurité pour éviter de mettre à jour l'appareil par accident lors du redémarrage automatique une fois que la barre de progression atteint 100 % de la progression du DAB FW.

Après la mise à jour du firmware DAB - vérifiez la bonne installation en contrôlant la version, qui doit être

< V0A-000C0A-01-0121-011F > (DAB source > Settings).

Étape 4 Chargement des paramètres d'usine

Charger réglage l'usine dans Installer > Autres > réglage l'usine > OK

Votre appareil est maintenant prêt pour une utilisation normale.

Attention : La langue par défaut du système est l'anglais. Pour changer la langue dans la langue de votre choix, appuyer longuement sur le bouton FAV. La langue du système peut être modifiée dans la première ligne "Général".