

## Instruction de mise à jour du X-F270 de la version 1.6 ou supérieure à la v2.5 incl. DAB FW

### Note de modification pour SW v2.5 et version firmware DAB (V10-000A0A-01-0121-011B):

#### **Note:**

Les informations sur la version se trouvent sous PARAMÈTRES > Autres.

La version du micrologiciel DAB se trouve dans la source DAB > Paramètres.

Le DAB FW V10 a déjà été publié avec la v2.4. La mise à jour de la v2.4 à la v2.5 ne nécessite pas de mettre à jour à nouveau le DAB FW V10.

- La navigation:
  - Si la source Navigation est au premier plan, l'appareil revient automatiquement sur cette source en cas d'interruption par une Annonce Trafic (TA).
  - Le volume de la voix de navigation ne peut pas être réduit en dessous du niveau de volume 10. Cependant, il est toujours possible de couper le son ou de désactiver la voix de navigation.
- Général:
  - Correction de texte pour les langues tchèque et polonaise.
  - Modification supplémentaire de l'interface utilisateur DAB pour l'intégration TPEG (Préparation de la prochaine mise à jour)
  - Adaptation pour répondre aux nouveaux SWC des véhicules Fiat Série 8. Sur la page d'affectation SWC, le SWC peut maintenant être modifié de <Mode 1> à <Mode 2>
  - Adaptation technique pour prendre en charge différents chipsets HDMI (liés à la production)

#### **Remarques:**

La version V2.5 nécessite au moins la version 1.6 pour être installée - veuillez vérifier votre version actuelle du logiciel avant de procéder à la mise à jour. Si un logiciel plus ancien que la v1.6 est installé sur votre appareil, vous avez besoin de la PREMIÈRE mise à jour vers la v1.6.

**Attention : ces instructions sont seulement applicables pour le passage de v1.6 ou supérieure à la v2.5.**


### Etape 1: Téléchargement et préparation de la clé USB:

#### 1.1

Télécharger le fichier de mise à jour auto-extractible (fichier exe) depuis le site internet XZENT.

Copier le fichier auto-extractible sur une clé USB ( $\leq$  8GB, format FAT32).


Voir image 1.

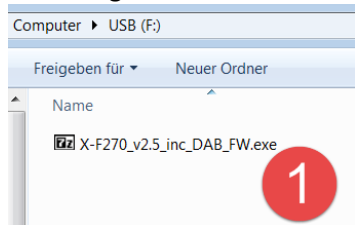

#### 1.2

Double clicker sur le fichier EXE, cela extrait directement sur la racine de clé USB.


Voir image 2.

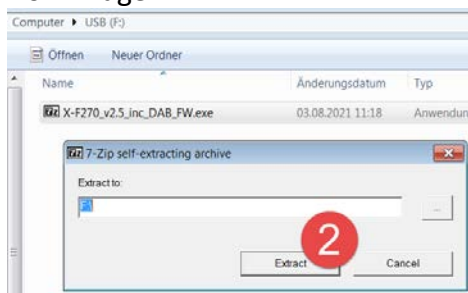

#### 1.3

Après l'extraction vous avez 2 fichiers, GIMINI\_PACK.BIN, sppf\_mcu32.img dans un dossier "D2A-FW".

Voir image 3.

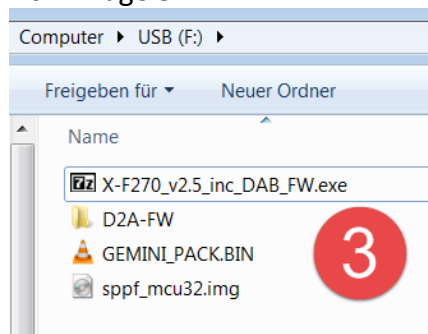

**Attention : dans de rares cas, la clé USB utilisée peut ne pas être détectée par la station XZENT. Dans ce cas, recommencer en changeant de clé, de marque, de taille de la clé (<1GB, 2GB, 4GB ...).**

**Ne PAS après téléchargement, faire l'extraction directement sur le PC.**

**Ne PAS copier les fichiers extraits sur la clé, copier le fichier exécutable directement sur la clé USB et l'extraire sur la clé.**

## Instruction de mise à jour du X-F270 de la version 1.6 ou supérieure à la v2.5 incl. DAB FW


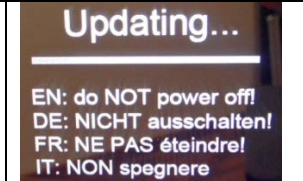
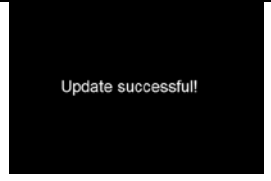

### Etape 2: APP and MCU


La durée de la mise à jour APP et MCU est d'environ 5 mn (sans le temps de préparation).




Pour démarrer la mise à jour v2.5, mettre la clé USB sur la prise USB repérée USB1, puis allez dans Installer > Autres > Installer le logiciel

- Si cette fonction n'existe pas, c'est que la v1.6 n'est pas installée. Installez d'abord la v1.6 avant toute autre manipulation.
- Si vous ne pouvez lancer la mise à jour avec le bouton OK c'est que, soit ce n'est pas la bonne prise USB qui est utilisée, soit les fichiers ne sont sur la racine. Vérifier ces deux points pour aller plus loin.

Après la confirmation pour l'installation de la mise à jour - la station multimédia redémarre automatique et suit la séquence suivante de A à G. Dans le cas où le MCU n'a pas besoin d'être réinstallé. Veuillez vous assurer de voir chaque étape et qu'une partie n'est pas sautée par inadvertance. Vérifier que chaque étape est bien réalisée. Si une étape est passée ou manquée il faudra recommencer en utilisant une autre clé USB (autre marque ou taille mais en format FAT32).

(A) Ecran d'accueil	(B) Mise à jour APP Cet écran peut flasher au démarrage	(C) Mise à jour réussie Message apparaissant quand APP 100% installée	(D) Logo de départ visible quelques instant - l'appareil ne redémarre pas mais il continue <b>NE PAS DEBRANCHER LA CLE USB</b>
			

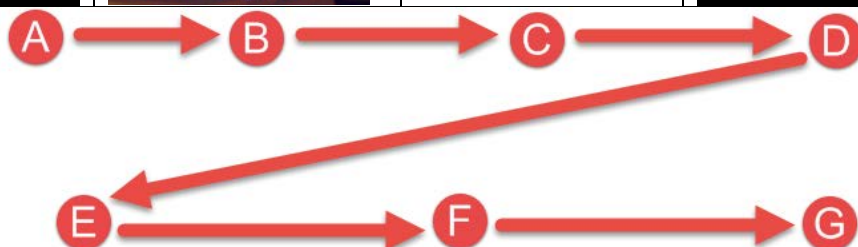

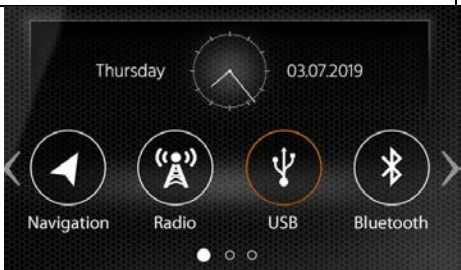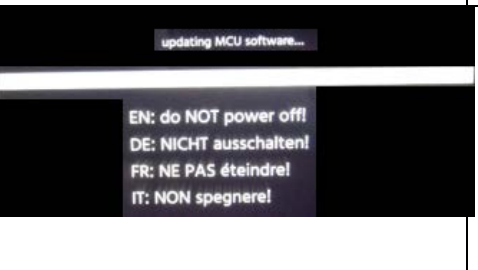(E) Menu principal pour 3 à 4 secondes	(F) Démarrage de la mise à jour MCU.	(G) MCU achevée Quand vous voyez le bouton OK - retirez la clé USB avant de faire OK.
		 Si vous ne retirez pas la clé USB, la mise à jour recommence.

Attention : depuis la v1.6 la langue système par défaut est l'allemand, pour changer la langue : appui prolonger sur le bouton ALT. Cela ouvre le System Settings > General - sur la première ligne vous pouvez changer la langue.

## Instruction de mise à jour du X-F270 de la version 1.6 ou supérieure à la v2.5 incl. DAB FW

Comparer les versions APP et MCU par rapport aux versions ci-dessous:

### Version: X-F270 v2.5

APP: 20210726\_1446

OS: 24.0.2.2.2.0.1.0

MCU: SP\_30\_20210714\_01


### Etape 3.: Mise à jour du firmware DAB

Une fois APP et MCU installés vous pouvez retirer le fichier GIMINI\_PACK.BIN, sppf\_mcu32.img de la clé USB, cela évitera une nouvelle mise à jour intempestive.

Maintenant mise à jour du firmware DAB.

3.1 Pendant que l'appareil est encore sous tension, connectez la clé USB à USB-1.

3.2 Sélectionnez la source DAB pour démarrer la mise à jour DAB FW. Une fenêtre contextuelle « Update Firmware » devrait apparaître env. 3 secondes après avoir saisi la source alors que le lecteur flash USB avec les fichiers corrects est sur USB-1 détecté. (voir image).

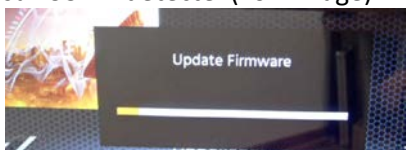


3.3 Dès que la barre de progression se met à jour, vous pouvez retirer la clé USB en toute sécurité pour éviter de mettre à jour l'appareil par accident lors du redémarrage automatique une fois que la barre de progression atteint 100 % de la progression du DAB FW.

Après la mise à jour du firmware DAB - vérifiez la bonne installation en contrôlant la version, qui doit être

< V10-000A0A-01-0121-011B > (DAB source > Settings).

Si vous lisez "b V10-000A0A-01-0121-011B" ou un message d'erreur pendant la mise à jour - alors recommencer la mise à jour DAB et plus si besoin en décompressant une nouvelle fois le fichier sur la ou une autre clé - vous pouvez supprimer les fichiers GIMINI\_PACK.BIN et sppf\_mcu32.img si vous n'avez que la mise à jour DAB à faire.

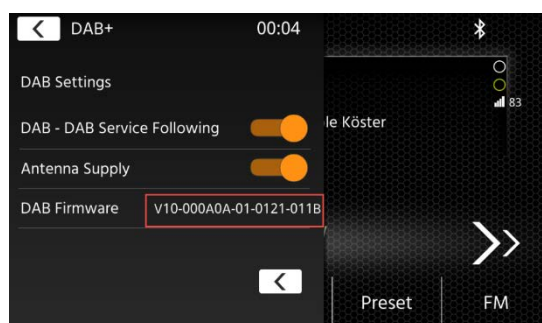

### Étape 4 Chargement des paramètres d'usine

Charger réglage l'usine depuis Installer > Autres > réglage l'usine > OK

Votre appareil est maintenant prêt pour une utilisation normale.