

Software Update Anleitung für X-F270 von v1.6 od. v2.0 auf v2.1 incl. DAB Firmware

Änderungshinweise für SW v2.1 und DAB Firmware Version (VOF-000A0A-01-0121-011B):

Hinweis:

Die Versionsangaben finden Sie unter EINSTELLUNGEN>SONSTIGES>Software Version.

Die DAB Firmware Version wird Ihnen in der DAB Quelle EINSTELLUNG angezeigt.

Bereitstellung von Weblink.

Zu beachten:

Die v2.1 führt neue Update-Dateien ein – es ist notwendig mindestens die v1.6 installiert zu haben bevor mit dem v2.1 update begonnen wird.

Wenn eine ältere SW Version als v1.6 installiert ist – muss zuerst v1.6 installiert werden.

Die MCU: SP_30_2020629_01 und die DAB-Firmware Version: VOF-000A0A-01-0121-011B ist bereits mit v2.0 ausgeliefert worden und in v2.1 nicht erneut zu installieren wenn bereits zuvor installiert wurde. Prüfen Sie die Version im Voraus zu Schritt 1.3.


ACHTUNG: dieses Update und die Anleitung beziehen sich nur auf Updates von v1.6 od. v2.0 auf v2.1.

Schritt 1 Download und Update USB-Stick Vorbereitung:

1.1


Downloaden Sie das selbstextrahierende Download Archiv (exe Datei) von der XZENT Website.
Kopieren Sie das Archiv auf einen 8GB (FAT32 Format) oder kleineren Update-Stick.

Siehe Bild 1.

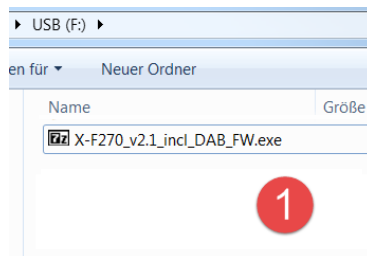


1.2

Doppelklicken Sie die EXE-Archiv-Datei und entpacken Sie die Dateien direkt auf dem USB-Stick im Hauptverzeichnis
Siehe Bild 2.

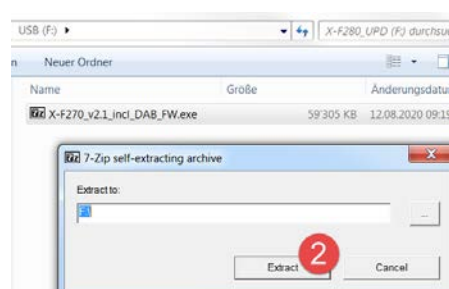

1.3

Nach dem Entpackvorgang erhalten Sie die 2 Dateien, GIMINI_PACK.BIN, sppf_mcu32.img sowie den Ordner „D2A-FW“.
Siehe Bild 3.

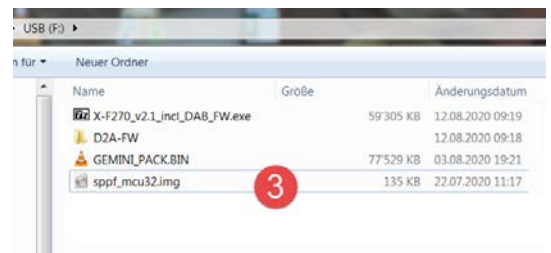

Hinweis: ist die DAB-FW und MCU von v2.0 bereits installiert worden, können der Ordner „D2A-FW“ und die Datei „sppf_mcu32.img“ hier gelöscht werden und es muss nur die APP aufgespielt werden.

ACHTUNG: unter Umständen wird nicht immer jeder USB-Stick erkannt, sollte ein Update nicht korrekt starten, muss ein anderer USB-Stick ausprobiert werden (anderer Hersteller oder andere Größe). Varianten des gleichen Herstellers oder Marke sollten vermieden werden.

Bitte wählen Sie nicht Downloaden und ausführen (direktes entpacken) aus.

Bitte NICHT auf den PC downloaden und dort entpacken und dann alle Dateien über kopieren – nur die einzelne Archiv Datei kopieren und auf dem USB-stick im Hauptverzeichnis (root) direkt entpacken.

Software Update Anleitung für X-F270 von v1.6 od. v2.0 auf v2.1 incl. DAB Firmware

Schritt 2, APP und MCU:

Durchführungsdauer des APP/MCU Updates circa 5 Minuten (ohne Vorbereitungszeit).


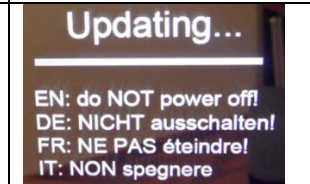
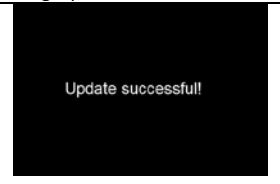

Durchführungsdauer des APP – ohne MCU circa 2 Minuten (ohne Vorbereitungszeit).


Um das v2.1 Update zu starten, verbinden Sie den USB-Stick am USB-1 Eingang. Öffnen Sie EINSTELLUNG > SONSTIGE > Software installieren > Bestätigen


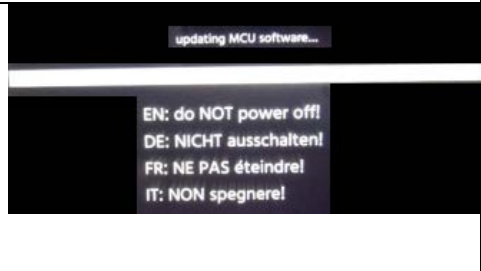

- Falls Sie diese Option nicht sehen – ist eine ältere Version als v1.6 installiert – installieren Sie zuerst die v1.6.
- Falls Sie nicht den Knopf mit dem OK-Symbol NICHT-bestätigen können, ist der USB-Stick am falschen USB Port/Eingang eingesteckt worden oder die Dateien liegen nicht korrekt im Hauptverzeichnis des USB-Sticks. Prüfen Sie den USB-Port und die Dateien auf dem USB-Stick (Schritt1).

Nachdem der Installationsprozess bestätigt wurde wird das Gerät automatisch neu gestartet – der gesamte Updateprozess folgt dem Pfeildigramm unten (A bis G). Wird das MCU update ausgelassen weil die Version bereits installiert ist und in Schritt 1.3 gelöscht wurde, werden die Schritte F und G ausgelassen.

Bitte beachten Sie dass der Ablauf hier stimmt und keine Teile übersprungen werden ausser dem gewollten Weglassen der MCU in Schritt 1.3. Wenn Schritte unbeabsichtigt übersprungen worden sind, ist das ein Hinweis dass die Dateien oder der USB-Stick nicht ordnungsgemäss funktionieren. Sie sollten den Schritt 1 wiederholen mit einem anderen USB-stick (anderer Hersteller oder Grösse, aber FAT32 Format).

(A) Bootscreen	(B) APP update Diese Ansicht kann kurz flackern	(C) Update Successful! Die APP ist nun 100% aufgespielt.	(D) Das Bootlogo wird automatisch für eine kurze Zeit angezeigt – das Gerät setzt den startvorgang fort.
			

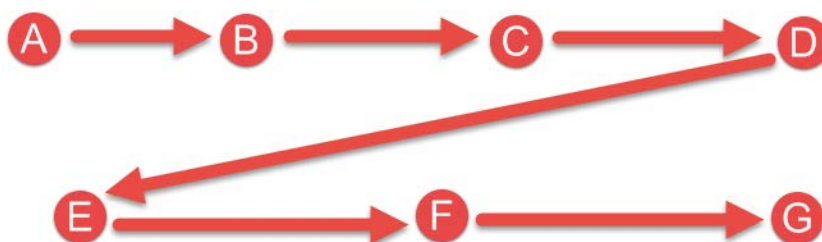

(E) Das Main Menu/Home Menu erscheint für 3 bis 4 Sekunden.	(F) Das MCU update startet nun automatisch. Der Schritt wird übersprungen wenn die MCU Datei in Schritt 1.3 gelöscht wurde.	(G) MCU 100% Wenn Sie den OK Button sehen können Sie den USB-stick entfernen. Der Schritt wird übersprungen wenn die MCU Datei in Schritt 1.3 gelöscht wurde.
		
		Falls Sie den USB stick hier nicht entfernen kann das Update erneut ausgeführt werden.

Achtung: Das Gerät ist nun standardmässig auf DEUTSCH eingestellt – um die Systemsprache zu wechseln drücken&halten Sie die ALT-Sensortaste bis die Einstellungen geöffnet werden. Die Systemsprache kann in der ersten Zeile „Allgemein“ gewechselt werden.

Software Update Anleitung für X-F270 von v1.6 od. v2.0 auf v2.1 incl. DAB Firmware

Überprüfen Sie nun unter Einstellung>Sonstiges die installierte APP und MCU Version.

```
Version: X-F270 V2.1  
APP: 20200803_1119  
SDK: 24.0.2.2.0.1.0  
Mcu: SP_30_2020629_01
```


Schritt 3, DAB – Firmware update:

Dieser Schritt ist nur auszuführen wenn die „VOF-000A0A-01-0121-011B“ nicht zuvor mit v2.0 installiert wurde.

Wenn Sie die APP und MCU aufgespielt haben können Sie die GIMINI_PACK.BIN, sppf_mcu32.img von Ihrem Update Stick löschen um ein versehentliches erneutes ausführen zu vermeiden.

Führen Sie nun das DAB-FW Update aus

- 3.1 Im eingeschalteten Zustand (Gerät ist bereits AN), stecken Sie den USB Stick aus Schritt 1 erneut am USB-1 Port an.
- 3.2 Wechseln Sie in die DAB-Quelle oder öffnen Sie diese erneut wenn Sie sich in der DAB Quelle zuvor befunden haben. Es erscheint nach kurzer Zeit ein DAB-Firmware Update.

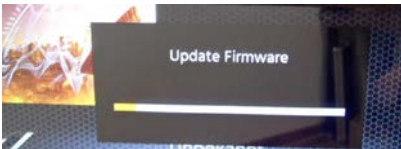

- 3.3 Warten Sie bitte am Gerät bis das Update 100% erreicht und den Prüferfolg anzeigt.
- 3.4 **Ziehen Sie nun den USB-Stick sofort ab** da sonst das Gerät neu startet. Sollten Sie diesen Zeitpunkt verpassen – beginnt das Gerät erneut APP und MCU aufzuspielen wenn die Dateien nicht entfernt wurden. Tipp: Sie können dann den Stick nach 100% des APP Updates abziehen oder nach dem MCU update.

Nach Erfolg des DAB Updates – Prüfen Sie ob ihnen die DAB Firmware Version

„VOF-000A0A-01-0121-011B“ korrekt angezeigt wird (DAB Quelle > Einstellungen).

Falls Sie „b VOF-000A0A-01-0121-011B“ oder eine Fehlermeldung während dem Update Vorgang sehen – führen Sie das Update erneut aus und/oder downloaden und entpacken Sie die Datei erneut und bespielen den Stick neu für einen weiteren Versuch – die APP und MCU Dateien GIMINI_PACK.BIN und sppf_mcu32.img können gelöscht werden wenn nur noch das DAB Firmware update zu erledigen ist.